



Generowanie plików Gerber-Kicad wersja 4.0.7

1.Otwórz swój projekt.

Po otwarciu projektu Kicad *.pro, możesz dwukrotnie kliknąć plik *.kicad_pcb lub wcisnąć przycisk "PCBNew" aby otworzyć edytor obwodów drukowanych.

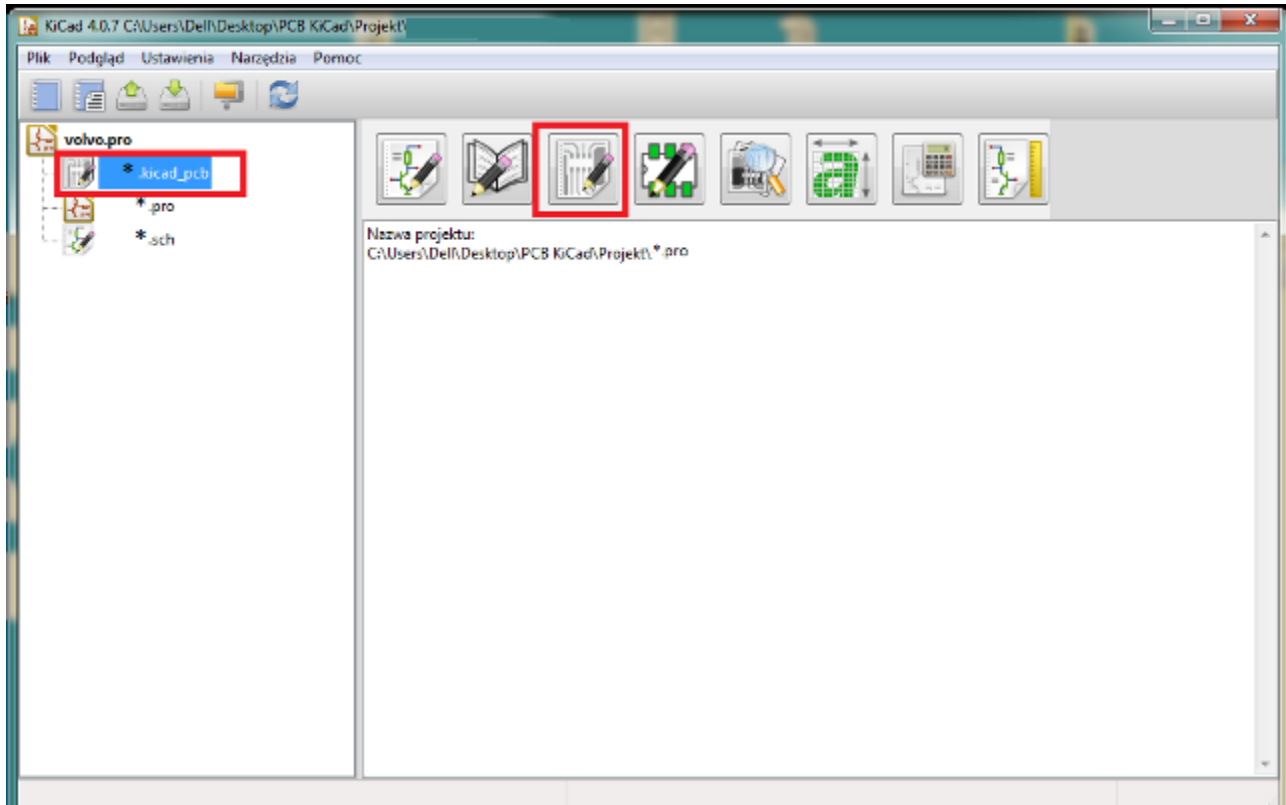

2. Generowanie plików gerber.

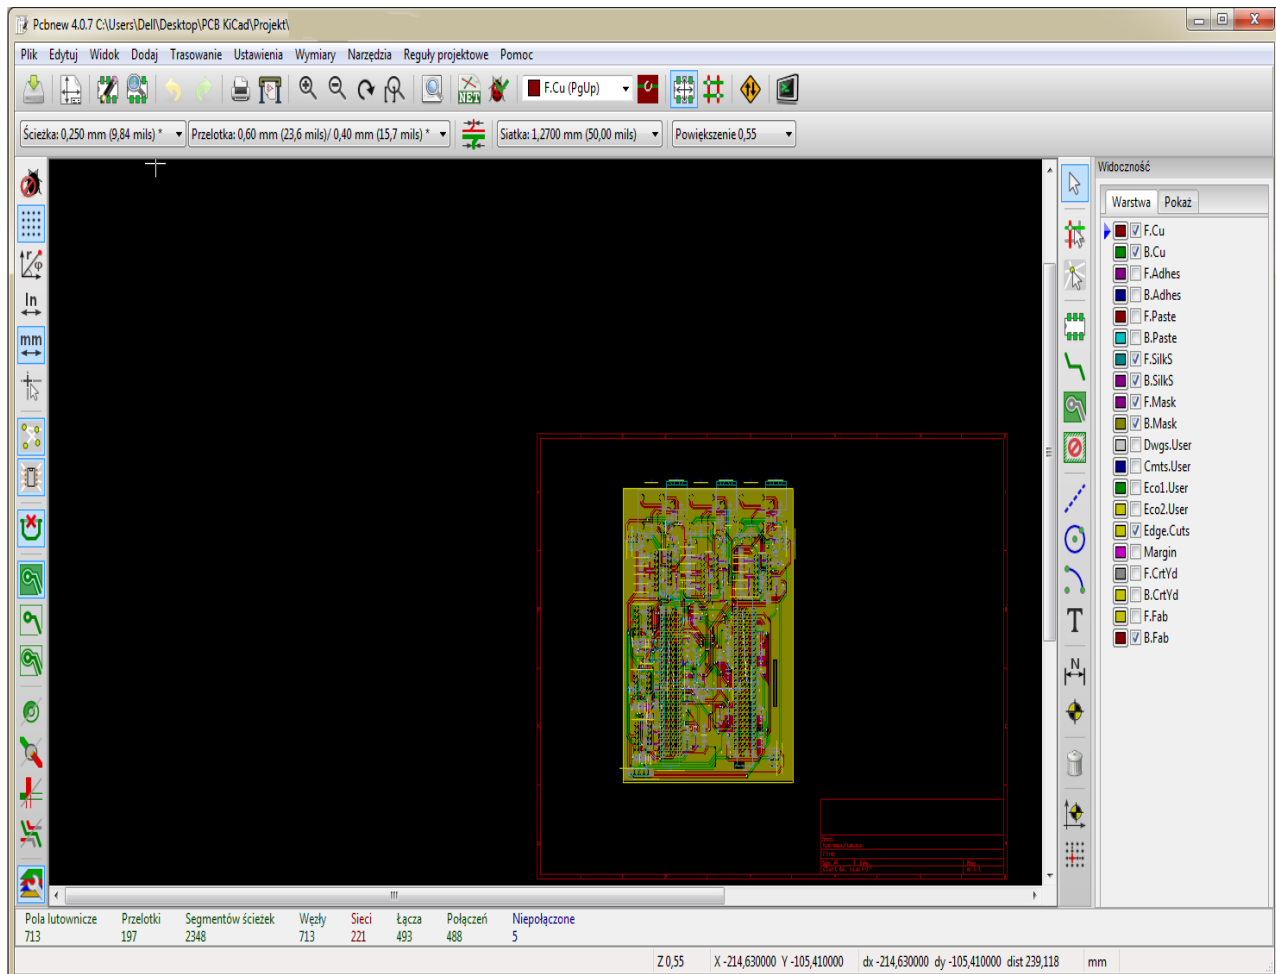

Klikamy:

- Plik (File)
- Rysuj (Plot)

Wybierz Gerber jako format wyjściowy oraz wybierz folder, do którego trafią wszystkie pliki Gerber.

Poniżej warstwy jakie potrzebujesz do wykonania typowej płytki dwustronnej:

Top ścieżki: *.GTL

Bottom ścieżki: *.GBL

Soldermaska Top: *.GTS


Soldermaska Bottom: *.GBS

Opis Top: *.GTO

Opis Bottom: *.GBO

Plik wierceń: *.DRL

Obrys płytki: *.GML/GKO

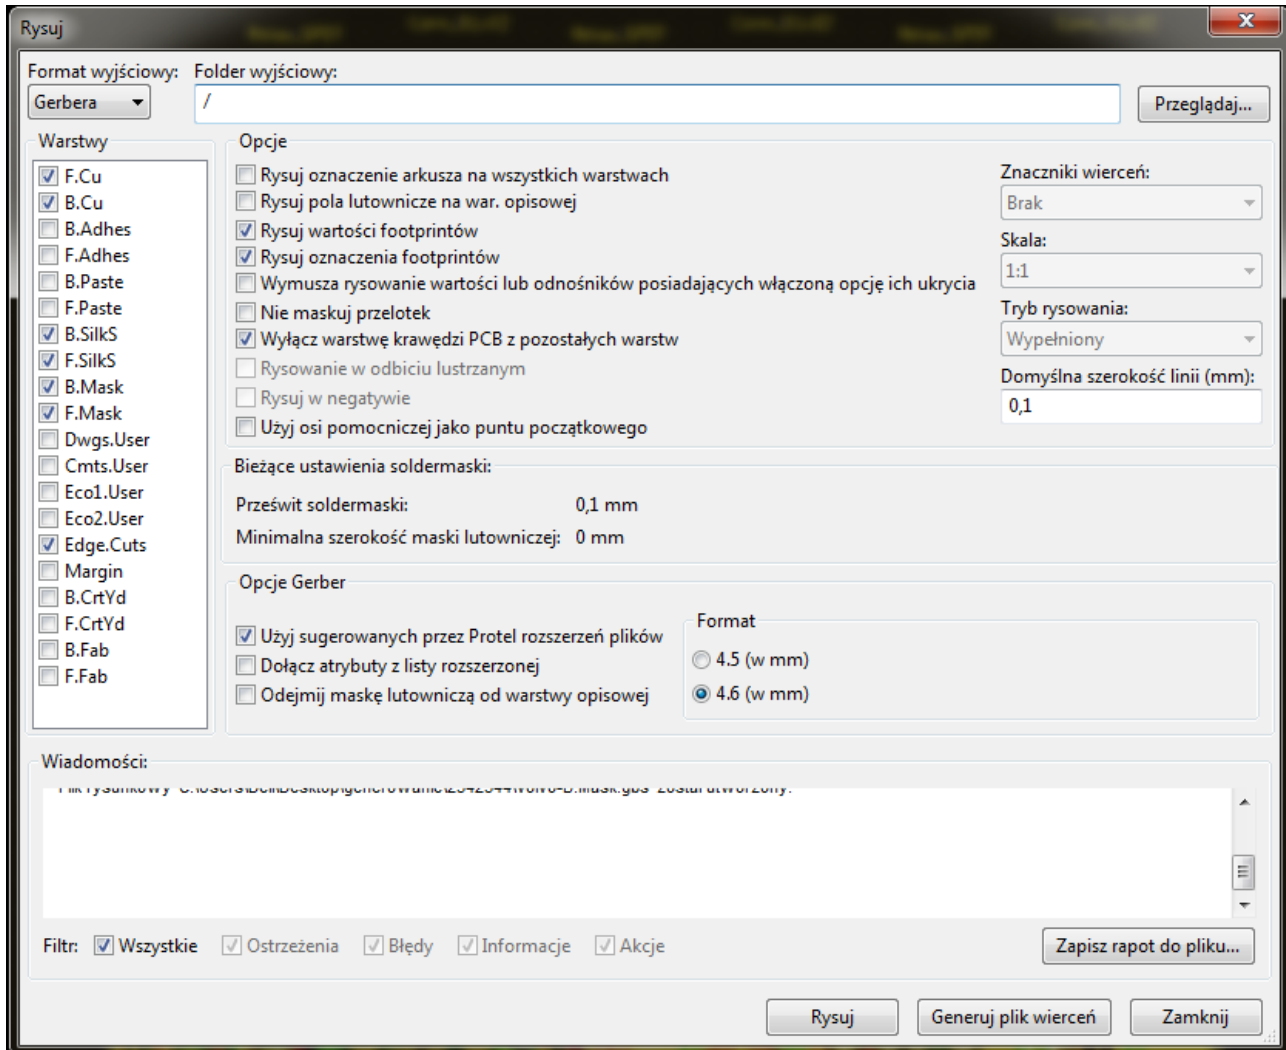

Klikamy:

- Rysuj(Plot)

Pliki gerber zostały wygenerowane do folderu z projektem lub wskazanego jako folder wyjściowy.


3. Generowanie pliku wierceń.

Zostajemy w oknie "Rysuj".

Klikamy

- **Generuj plik wierceń.**

Zaznaczamy opcje jak poniżej:

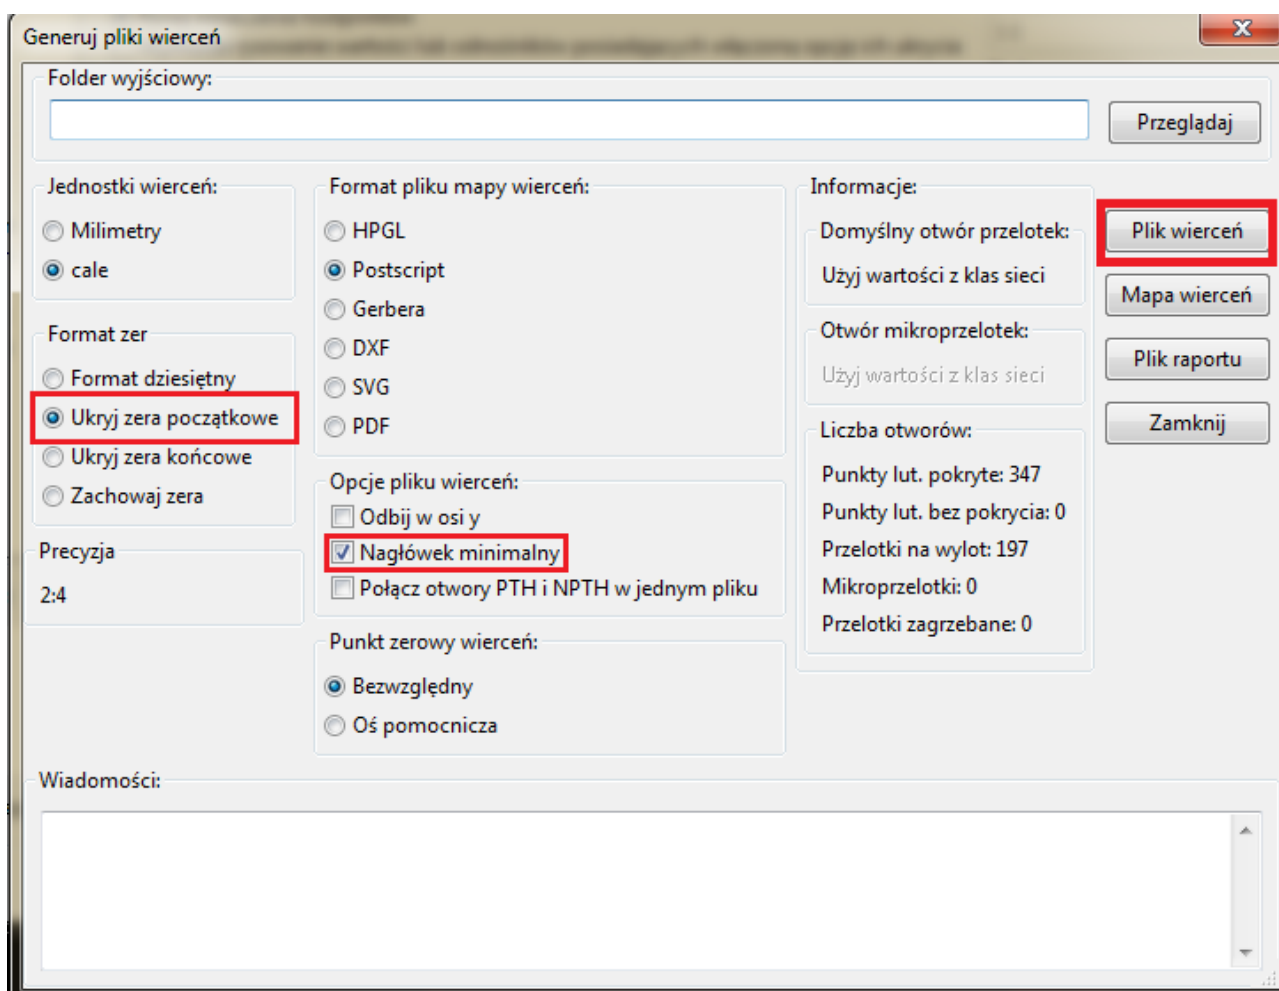


Klikamy:

- **Plik wierceń**

Pliki wierceń zostały wygenerowane do folderu z projektem lub wskazanego jako folder wyjściowy.


4.Sprawdzanie plików gerber w GerbView

Otwórz "GerbView" i sprawdź, jak wyglądają Twoje pliki gerber .

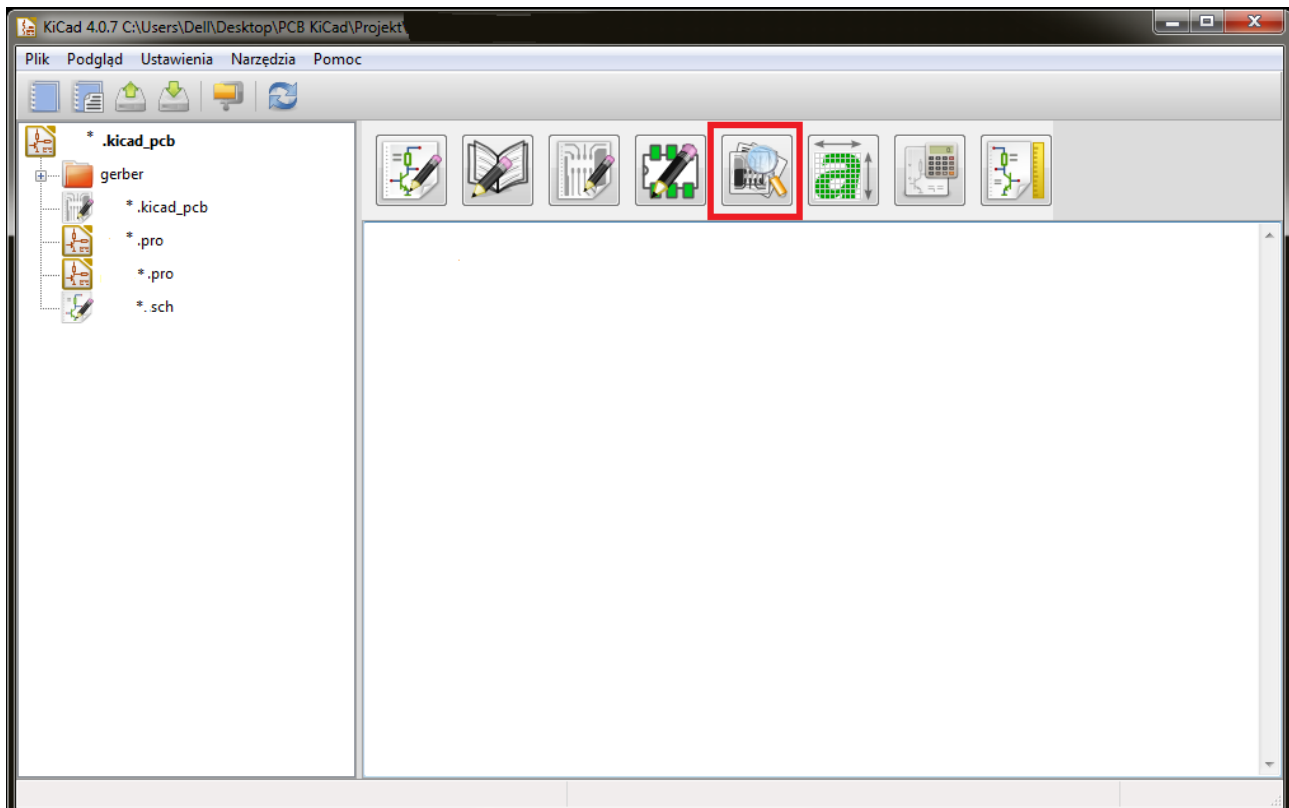

Klikamy:

- Pliki
- Wczytaj pliki gerber
- Wczytaj pliki wierceń EXELLON

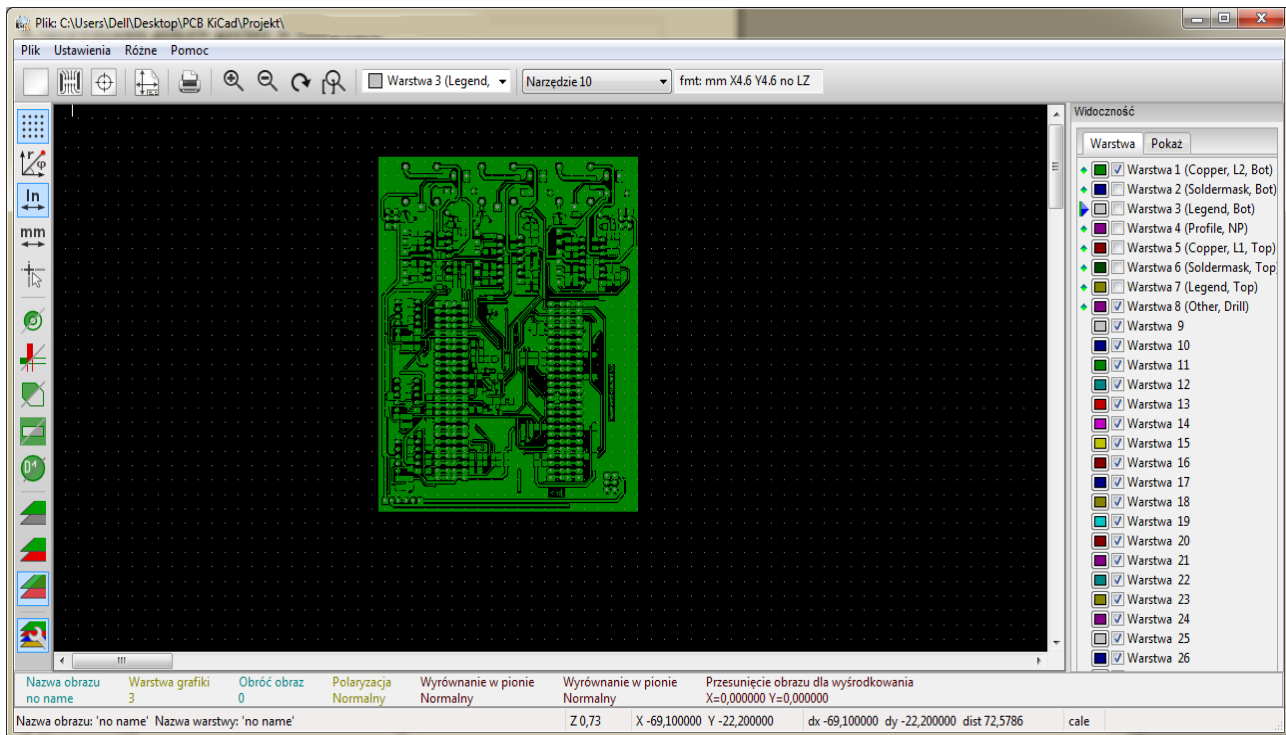

Jeśli wszystkie pliki wyglądają tak jak tego oczekiwałeś to właśnie zakończyłeś generowanie plików.

Proszę spakuj pliki i wyślij je do nas na adres : Biuro@prototypy.com lub skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie:

https://www.prototypy.com/sites_pcbplugins/pcborder/58